

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT 44 TRỌNG ĐIỂM, VỊ TRÍ XUNG YẾU ĐÊ, KÈ, CỐNG NĂM 2026

STT	Tuyến đê	Vị trí (Km - Km / Tên công trình)	Cấp đê	Địa danh	Nội dung xác định trọng điểm	Loại trọng điểm
TỔNG CỘNG: 44 trọng điểm						
I	ĐÊ SÔNG					
1	Hữu sông Chu	Đê, kè Thượng Vôi từ K12+500- K13+300	II	Xã Xuân Hòa	Đê sát sông, nhiều vị trí mặt đê hư hỏng; kè lát mái kết hợp với mô hàn. Qua quá trình sử dụng đến nay lắng thể đá học chân kè bị sụt sạt, 4 vị trí mô hàn và mái mô hàn bị sụt lở nghiêm trọng.	Trọng điểm cấp xã
2	Hữu sông Chu	Cống Tiêu Thủy tại K18+450	I	Xã Thọ Xuân	Lún thân cống tại khớp nối 3-10cm, cánh cửa tự động phía sông và ty van phía đồng bị han gỉ; cống không có phai phụ. Lượng nước tiêu trong các trận lũ rất lớn nên mái kênh và sân tiêu năng cống phía sông thường xuyên bị hư hỏng khi phải tiêu nước nội đồng. Ngày 03/10/2023 mái sân tiêu năng phía hạ lưu bờ hữu bị sạt dài 11m, rộng 6m và sâu 1,2-1,5m; dầm tường bê tông bị xói ngầm dài 3m, sâu 1m tại phần nối tiếp mái bê tông với phần mái đá lát khan sân tiêu năng. Mái đá lát khan bị xói và tụt trôi mất chân, nên phần trên mái đá lát bị nứt rộng 5-10cm dài 3m, rộng 5,0m. Hiện nay, dự án sửa chữa cống Tiêu Thủy đang triển khai thi công do Công ty TNHH MTV Sông Chu là chủ đầu tư, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với cống trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
3	Hữu sông Chu	Đoạn đê từ K26+400 - K27+600	I	Xã Thọ Xuân	Đây là đoạn đê cao và có bãi sông rất hẹp, dòng chủ lưu áp sát vào bờ nên hàng năm bãi thường xuyên bị sụt lở từng mảng lớn xuống sông, mặt khác trên mặt bãi đoạn từ K27+450-K27+600 xuất hiện nhiều hồ tụt, xói lòng từ mặt bãi xuống sông sâu. Cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với đoạn đê này trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
4	Hữu sông Chu	Đê, kè Hậu Hiền đoạn từ K38+900 - K39+400	I	Xã Thiệu Toán	Đoạn đê, kè này từ năm 2005 - 2010 xuất hiện lún sập mái kè Hậu Hiền tại K38+950 và K39+000; đến tháng 8/2011 tiếp tục xuất hiện lún, sụt; tháng 3/2013 hai hồ sập tiếp tục phát triển; đã thi công tu sửa mái kè bị sụt lún đoạn K38+830 - K39+046. Đặc biệt tại đoạn đê này xuất hiện hiện tượng thấm từ đồng sang sông, có 02 lỗ rò tại K38+950 và K39 xuất hiện vào mùa kiệt, đã xử lý khoan phụt vữa phía đồng cách tâm lỗ rò 50m về mỗi phía nhưng vẫn tiếp tục rò rỉ. Năm 2015, lát lại mái kè, làm tầng lọc ngược, qua theo dõi thấy nước chảy ra là nước trong, không mang theo bùn, cát. Các khả năng có thể xảy ra: nguy cơ sạt mái đê, kè; sập mái kè trong lũ, sập mái kè khi nước kiệt; mạch sủi ao hồ phía đồng.	Trọng điểm cấp xã
5	Hữu sông Chu	Đoạn đê từ K45+210 - K45+242 và K45+445- K45+470	I	Phường Đông Tiến	Do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 năm 2025, tại vị trí K45+210-K45+242 và K45+445-K45+470 đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía đồng. Đoạn từ K45+210-K45+242 bị sạt có chiều dài 32m, cung sạt sâu 1,6m; đoạn từ K45+445-K45+470 bị sạt có chiều dài 25m, cung sạt sâu 0,6m.	Trọng điểm cấp xã
6	Tả sông Chu	Đoạn đê từ K5+300- K6+300	II	Xã Thọ Lập	Trong đợt mưa lũ tháng 9 năm 2024 mái đê phía sông bị sạt từ K5+970-K6+040 với chiều dài 70m. Cao trình đỉnh cung sạt (+16,61), cao trình chân cung sạt (+15,41), đỉnh cung sạt cách mặt đê 1,2m. Đã tiến hành xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, đắp đất, đầm trị và che bạt phủ kín mái đê tại vị trí cung sạt.	Trọng điểm cấp xã
7	Tả sông Chu	Đoạn đê từ K11+800 - K13+800	II	Xã Xuân Lập	Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 5 năm 2026 và mưa lũ kéo dài, đoạn đê từ K11+800-K13+800 đã xảy ra 09 sự cố sạt mái đê phía sông. Đã tiến hành xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, đắp đất, đầm trị và che bạt phủ kín mái đê tại các vị trí sạt lở.	Trọng điểm cấp xã

STT	Tuyến đê	Vị trí (Km - Km / Tên công trình)	Cấp đê	Địa danh	Nội dung xác định trọng điểm	Loại trọng điểm
8	Tả sông Chu	Đoạn đê từ K15+800- K16+500 và cổng Ngọc Quang	II	Xã Xuân Lập	- Đoạn đê từ K16+300-K16+360 bị thấm lậu mái đê phía đông. - Cổng Ngọc Quang: Cổng hộp, 8 cửa x(2 x 2 x 36)m; năm xây dựng: 1938. Sân thượng lưu đá lát đáy kênh bị bong tróc 0,8-1,0m, sâu 0,5m. Ngày 13/8/2020 tại bề tiêu năng cổng xuất hiện bãi sùi (0,5x1)m; mái kênh hạ lưu bờ hữu cổng bị sạt lở dài 50m. Ngày 05/7/2021 tại bề tiêu năng cổng tiếp tục xuất hiện bãi sùi nước trong từ đồng sang sông có đem theo cát kích thước (0,7x1)m. Đã xử lý bãi sùi. Hiện tại mái kênh hạ lưu bờ hữu cổng bị sạt lở dài 50m.	Trọng điểm cấp xã
9	Hữu sông Mã	Đoạn đê từ K1 K1+200	II	Xã Quý Lộc	Do ảnh hưởng của mưa, lũ do bão số 4 năm 2019, mái đê phía sông đoạn từ K1+050 - K1+100 đê hữu sông Mã bị sạt lở 50m, chiều sâu cung sạt 7,5m. Sau khi xử lý theo phương châm "4 tại chỗ", đến nay tuyến đê chưa được thử thách qua lũ lớn, cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với đoạn đê này trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
10	Hữu sông Mã	Đê, kè Hàm Rồng đoạn từ K39+350 - K39+680	I	Phường Hàm Rồng	- Đê, kè đoạn K39+350 - K39+550: Chân kè, cơ kè đã thi công sửa chữa 2020 nhưng vẫn có diễn biến sụt lún, phía ngoài cơ kè và cơ kè bị sụt lún 0,5m. Tháng 10/2024, kè Hàm Rồng đoạn từ K39+470 - K39+530 phần đá lát mặt, mái cơ bị xói trôi. - Đê, kè đoạn từ K39+550 - K39+680: Do ảnh hưởng của dòng chảy và mưa bão số 3 năm 2019, đoạn kè Hàm Rồng cũ tương ứng K39+550 - K39+680 đê hữu sông Mã đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng cơ và mái kè từ cao trình (+0.00)-(+2.50), đã làm lại kè mới năm 2021, tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến do đoạn kè trước đang có diễn biến sụt lún phức tạp.	Trọng điểm cấp tỉnh
11	Hữu sông Mã	Đê, kè Quảng Phú đoạn từ K54+525 - K55	II	Phường Quảng Phú	Năm 2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đoạn đê từ K54+750 - K54+980 đã xảy ra sự cố sạt chân đê, mái đê phía sông với chiều dài dài khoảng 160m, sạt sâu vào chân đê khoảng 1m. Đã tiến hành xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", đóng cọc chân cung sạt, dựng lưới thép sắt hàng cọc, dùng bao tải đất đắp bù phụ lại phần mái đê đã sạt và chân đê bị tụt.	Trọng điểm cấp xã
12	Hữu sông Mã	Đê Quảng Thọ từ K55 - K56+060	II	Phường Sầm Sơn	Đoạn đê có cao trình đê thấp; mặt cắt đê nhỏ, chưa được gia cố, nhiều vị trí mặt đê bị lún, hư hỏng xuống cấp, đây là đoạn đê cửa sông dễ xảy ra hiện tượng nước sông tràn qua đê khi có bão kết hợp với triều cường.	Trọng điểm cấp xã
13	Tả sông Mã	Kè Long Vân tương ứng K9+900- K10+100	III	Xã Vĩnh Lộc	Kè xây dựng năm 2021. Ngày 01/10/2024 đoạn kè xảy ra sự cố bị sạt mái kè từ K10+030 - K10+100 dài 71m, sạt sâu vào đỉnh kè làm sập đường quản lý vận hành dài khoảng 40m. Cần xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với đoạn kè này trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
14	Tả sông Mã	Cổng tiêu Nham Thôn tại K22+997	III	Xã Biện Thượng	Cổng hộp 01 cửa (2,2x 2,2)m dài 25m; xây dựng năm 1965, cửa rèm tự động thay mới năm 2010. Cổng đóng không kín nước; trần cổng, tường cổng do xây dựng lâu năm nên có hiện tượng bị nứt.	Trọng điểm cấp xã
15	Tả sông Mã	Cổng Đại Tiền 1 tại K50+903	II	Phường Nguyệt Viên	Cổng xây dựng năm 1968, hình thức cổng hộp 2 cửa, kích thước (0,8x1,0)m dài 18m; ngày 26/02/2024 đã xảy ra sự cố lũng mang cổng, tường đầu và hèm phai bằng đá xây bị thủng, nước chảy qua vị trí thủng gây xói trôi và sập đất một bên mang cổng phía sông, kích thước vị trí lũng mang cổng: đường kính 0,7m, sâu 1,0m; đã tiến hành xử lý sự cố giờ đầu, đào đất phân mang cổng phía sông và đắp đất đảm trị lại.	Trọng điểm cấp xã
16	Tả sông Mã	Đoạn đê từ K55+500 - K55+520	II	Xã Hoàng Lộc	Sạt lở mái đê phía sông vào sát mép mặt đê	Trọng điểm cấp xã
17	Tả sông Lạch Trưởng	Đoạn đê từ K8+790 - K8+999	III	Xã Hậu Lộc	Đoạn đê từ K8+790 - K8+999 có 12 cửa khẩu có kích thước rộng từ (2,4-3,45)m, chiều cao từ (0,65-1,4)m.	Trọng điểm cấp xã
18	Hữu sông Cầu Chày	Cổng Xón tại K21+940	IV	Xã Xuân Lập	Cổng Xón tại K21+940: Cổng hộp 2 cửa, xây dựng năm 1992. Hiện trạng, đỉnh và đáy cổng bê tông bị nứt; cổng bị lũng mang, lũng đáy; tường cánh bằng đá xây bị nứt; sân cổng phía hạ lưu bị xói lở; mái kênh bị sạt sập. Cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã

STT	Tuyến đê	Vị trí (Km - Km / Tên công trình)	Cấp đê	Địa danh	Nội dung xác định trọng điểm	Loại trọng điểm
19	Tả sông Cầu Chày	Đoạn đê từ K2+400 - K2+800	IV	Xã Yên Phú	Đoạn đê từ K2+400 - K2+800 có chiều rộng mặt đê nhỏ, chưa được cứng hóa, mái đê ngắn, có nhiều hang hốc. Do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025, đoạn đê trên đã xảy ra sự cố nước thấm qua thân đê gây ra hiện tượng sạt lở mái đê phía đông ở nhiều vị trí. Đã tiến hành xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
20	Tả sông Cầu Chày	Cống tiêu Nội Hà tại K32+739	IV	Xã Định Hòa	Cống 3 cửa xây dựng từ lâu bằng gạch xây; phía đông đóng mở bằng ổ khóa V5, phía sông cửa rèm; diện tích bảo vệ 5.173 ha. Năm 2016 xuất hiện sự cố lũng mang cống, nước chảy qua mang cống, qua khớp nối và khe hở vào cửa số 1 chảy ra phía sông với lưu lượng lớn, lũng mang đã làm sập phần mái lát tấm bê tông thượng lưu phía đông, kéo trôi đất ở phần mang cống và làm vỡ tường thành cống. Sự cố đã được xử lý bằng cách xây lại tường cống, dùng bê tông bịt hết phần lũng mang và lát lại phần mái bị sập. Cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
21	Hữu sông Hoạt	Cống Vừng tại K7+700 và cống Ông Khanh tại K13+860	IV	Xã Hoạt Giang	- Cổng Vừng: Bệ đỡ ổ khoá cửa cống bị han gỉ, liên kết bệ đỡ ổ khoá với giàn công tác không chắc chắn, có hiện tượng lung lay. Tai cửa han rỉ; thân cống và tường cánh nước rò qua đã trít lại; tường cánh và vị trí hèm phai phụ nước chảy rò thành vôi với lưu lượng lớn; đáy cống bị xói, bong lóc. - Cổng Ông Khanh: Cổng ngắn, ổ khoá khó vận hành. Tại vị trí cổng mái đê độ dốc lớn, mặt cắt đê bị co hẹp. Đáy cống bị bồi lắng; tường đầu phía sông và hèm phai bị nứt vỡ bong tróc. Không có con phai dự phòng	Trọng điểm cấp xã
22	Hữu sông Hoạt	Đoạn đê từ K14+060 - K14 +210	IV	Xã Linh Toại	Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2026, đoạn đê từ K14+060 - K14 +210 đã xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía sông. Chiều dài cung sạt 18m, cung sạt sâu 8m, còn lại là vết nứt từ K14+125- K14+143.	Trọng điểm cấp xã
23	Tả sông Hoạt	Đoạn đê từ K5+345 - K6+760	IV	Xã Hà Long	Năm 2012 tuyến đê được đắp tu bổ từ xã Hà Giang đến hết xã Hà Bắc cũ, tuy nhiên có một số vị trí không đắp được áp trực phía sông, bản thân thân đê độ rộng lớn nên khi mực nước lũ lên cao xảy ra hiện tượng rò rỉ, thấm lậu qua mái đê phía đông. Cao trình đỉnh đê so với quy hoạch phòng chống lũ đoạn đê trọng điểm còn thấp 0,5m, mặt đê chưa được cứng hóa bằng bê tông, mặt đê nhiều ổ gà.	Trọng điểm cấp xã
24	Hữu sông Càn	Đoạn đê từ K1+155- K6+600	IV	Xã Nga An	Cao trình đê thấp, phía đông nhiều ao sâu ruộng trũng, mặt cắt nhiều vị trí mái đê $\leq 1,5/1$. Mặt cắt đê nhỏ từ 2.5-3.6m	Trọng điểm cấp xã
25	Tả sông Càn	Đoạn đê từ K5+157 đến K9+121	IV	Xã Nga An	Năm 2023, đoạn đê từ K8+109 - K8+165 xảy ra sự cố sạt lở sâu vào thân đê với chiều dài 56m, sạt vào mặt đê từ 2,5-3m, chiều sâu sạt lở so với cao trình mặt đê từ 3.2-4m. Đoạn từ K6+570 - K7+840 đã xảy ra sự cố sạt, nứt mặt, thân đê và mái đê phía sông. Năm 2024 - 2025, đoạn đê từ K5+157 đến K9+121 đã được tu bổ nâng cấp. Hiện tại đoạn đê từ K6+600-K9+121 đã thi công cơ bản hoàn thành đảm bảo cao trình chống lũ, tuy nhiên chưa được thử thách qua lũ. Đoạn từ K5+157-K6+600 chưa thi công, mặt cắt đê thấp, nhỏ, cần theo dõi chặt chẽ trong mùa mưa lũ năm 2026	Trọng điểm cấp xã
26	Tả sông Bưởi	Đoạn đê từ K0+850 - K0+900	IV	Xã Kim Tân	Năm 2017, đoạn đê đã xảy ra sự cố thấm lậu nước trong từ phía sông sang phía đông khi mực nước sông Bưởi đạt cao trình từ +13.87m trở lên. Năm 2019, đã được đầu tư khoan phụt vữa gia cố thân đê, nền đê. Tháng 10/2025, khi mực nước lũ sông Bưởi đạt cao trình +14.33m vượt mức lũ lịch sử năm 2007 là 8cm, đoạn đê trên vẫn xảy ra sự cố thấm lậu nước trong. Cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với đoạn đê này trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã

STT	Tuyến đê	Vị trí (Km - Km / Tên công trình)	Cấp đê	Địa danh	Nội dung xác định trọng điểm	Loại trọng điểm
27	Tả sông Bưởi	Hệ thống cống tưới tiêu qua đê đoạn từ K16+580 - K22+821	IV	Xã Vĩnh Lộc	Các cống dưới đê bị rò rỉ nước qua cánh cửa cống (cống tiêu số 3 Vĩnh Hưng tại K19+748; cống tưới số 1 Vĩnh Hưng tại K17+773; cống tưới số 2 Vĩnh Hưng tại K19+110; cống tưới số 3 Vĩnh Hưng tại K19+206. Các cống qua đê bị hư hỏng đang trong quá trình sửa chữa, cống tưới số 1 Vĩnh Phúc (K20+075), cống tiêu số 6 Vĩnh Phúc (K22+408). Cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
28	Đông sông Cung	Đoạn đê từ K5+950 - K10+200	IV	Xã Hoàng Thanh	Đoạn đê từ K5+950 - K10+200 hiện đang triển khai thi công. Cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
29	Tây sông Cung	Đoạn đê từ K3+200 - K3+455	IV	Xã Hoàng Hóa	Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2025, đoạn từ K3+340-K3+455 đã xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía đông, chiều dài cung sạt 115m, sạt sạt mép mặt đê, chiều sâu cung sạt khoảng 0,3m. Đã xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
30	Tây sông Cung	Đoạn đê từ K5+480 - K6+050 và K6+440 - K6+540	IV	Xã Hoàng Châu	Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2025, các đoạn từ K5+858 -K5+905; K5+958 - K5+976; K6+022 - K6+042 đã xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía đông. Các vị trí sạt sâu vào mép mặt đê. Đã xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
31	Hữu sông Nhơn	Cống Vực Bư tại K12+070	IV	Xã Tân Ninh	Do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2026, cống Vực Bư xảy ra sự cố lũng mang, xuất hiện 02 hố sụt trên đỉnh cống. Hiện tại cống đang được thi công làm lại cống mới, chưa được thử thách qua lũ, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với cống trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
32	Tả sông Yên	Cống Mã Lai tại K6+470	IV	Xã Nông Cống	Cao trình, mặt cắt đê thấp nhỏ, chiều rộng mặt đê hiện tại B=2-3m; nhiều vị trí mặt đê chưa được gia cố đi lại khó khăn; các cống dưới đê được xây dựng từ lâu đang có diễn biến hư hỏng (Cống Lê Xá 1 tại K5+270; cống Mã Lai tại K6+470). Cống Mã Lai không có phai dự phòng, sản tiêu năng thượng hạ lưu hỏng hoàn toàn, cống bị lũng đáy, lũng hai bên mang cống, cống do UBND xã quản lý.	Trọng điểm cấp xã
33	Tả sông Yên	Đê tả sông Yên từ K8+620 - K9+820 và cống Mã Cả tại K8+620	IV	Xã Nông Cống	Đỉnh đê thiếu cao trình so với CTTK theo quy hoạch từ 0.7m - 0.8m. Cống Mã Cả bị lũng mang, đáy, lún sập hai bên mang cống.	Trọng điểm cấp xã
34	Tả sông Yên	Cống Quảng Thạch tại K11+170	IV	Xã Tiên Trang	Cống Quảng Thạch xảy ra sự cố sụt hai bên mang cống thượng, hạ lưu; cửa cống ngăn, đóng mở không kín nước. Đã xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
35	Hữu sông Thị Long	Đoạn đê từ K0 - K2+258	IV	Xã Các Sơn	Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2025 và mưa lũ dâng cao, đoạn đê từ K0 - K2+258 bị nước lũ tràn qua đê và gây vỡ đoạn đê từ K0+350-K0+375 dài 25m. Địa phương đã tổ chức hàn khâu đoạn đê bị vỡ. Hiện nay đã được bố trí vốn đề đầu tư nâng cấp, cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã

STT	Tuyến đê	Vị trí (Km - Km / Tên công trình)	Cấp đê	Địa danh	Nội dung xác định trọng điểm	Loại trọng điểm
36	Hữu sông Thị Long	Đoạn đê từ K5+400 - K9+900	IV	Xã Các Sơn	Lũ lớn năm 2017 đoạn đê này đã bị tràn, mặt cắt ngang đê nhỏ (Bđê = 3,5-3,8m)	Trọng điểm cấp xã
37	Hữu sông Thị Long	Đoạn đê từ K10+627 - K11+077	IV	Phường Ngọc Sơn	Cao trình và mặt cắt ngang đê: Toàn tuyến thiếu cao trình chống lũ, mặt đê từ 3,5 – 4,0m (quy hoạch đê điều mặt đê rộng 6m). Năm 2025, lũ lịch sử gây tràn toàn đoạn từ 20-40cm, dài 450m.	Trọng điểm cấp xã
38	Đê bao Quảng Phúc	Đoạn đê từ K9+400 - K10	IV	Xã Quảng Ngọc	Đoạn đê từ K9+400 - K10 là mặt đê đất chưa được gia cố, nhiều ổ gà, chiều rộng mặt đê nhỏ từ 2,8 đến 3,0m không đảm bảo theo quy hoạch.	Trọng điểm cấp xã
39	Đê bao Quảng Phúc	Đoạn đê từ K3+957- K4+057 và K4+390- K4+540	IV	Xã Quảng Ngọc	Do ảnh hưởng của thủy triều lên xuống dòng chảy thúc thẳng vào mái, chân đê, bãi sông qua tác động của thủy triều và các đợt lũ những năm trước đây hiện tại khu vực bãi sông thượng hạ lưu đoạn từ từ K3+957 – K4+057 và đoạn từ K4+390 – K4+540 có hiện tượng sạt lở.	Trọng điểm cấp xã
40	Đê bao làng Dũng	Đoạn đê từ K0+775- K4+090 và hệ thống cống qua đê từ K0+525- K5+020	V	Xã Quảng Chính	Đê rất thấp so với quy hoạch; các cống qua đê bị hư hỏng, không có cánh cửa cống/đóng không kín nước (Cống C1 tại K0+525, cống C2 tại K0+914, cống C4 tại K5+020, cống C6 tại K2+714, cống C7 tại K3+334)	Trọng điểm cấp xã
41	Đê bao Tế Nông	Cống Tế Nông 2 tại K0+650	V	Xã Thắng Lợi	Cống không có phai dự phòng. Cống lũng mang, hai tường cánh gà phía sông bị đổ, ty ổ khóa bị cong vênh. Cống do UBND xã quản lý.	Trọng điểm cấp xã
42	Đê bao Tế Nông	Cống Tế Nông 6 tại K2+300	V	Xã Thắng Lợi	Cống không có phai dự phòng. Tường cánh phía sông bị lún nghiêng. Cống UBND xã quản lý.	Trọng điểm cấp xã
II ĐỀ BIẾN, ĐỀ CỬ SÔNG						
43	Hữu sông Mã	Cống C6 tại K61+995	IV	Phường Sầm Sơn	Tai cánh cửa cống C6 bị đứt một bên, chốt cánh cửa cống và ty ổ khóa bị han rỉ, đứt gãy, bậc cầu thang lên dần cầu công tác bị gãy sập. Hiện tại, UBND phường Sầm Sơn đã hàn nối và lắp chốt tạm, cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã
44	Đê biển Hải Bình	Đoạn đê từ K0+900 - K0+950	IV	Phường Hải Bình	Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 10 năm 2025, mái kè Hải Bình bị sụt chiều dài 6,2m, rộng 7m, sâu 0,3-1m. Ngay khi sự cố xảy ra, UBND phường Hải Bình xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ", tháo dỡ, làm sạch mái kè vị trí sụt; bổ sung đá (1x2) tạo phẳng, lót lại vải địa và lấp tẩm đan bê tông lên trên, chèn vữa bê tông, những vị trí thiếu tẩm đan đổ bù bê tông. Cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa mưa lũ năm 2026.	Trọng điểm cấp xã